


リコール届出番号	3730
リコール開始日	平成28年1月20日
対象車両	大型特殊自動車：FL15PX、FT15PX、FT30PX、FT35PX、FL20PXI、FL25PXI、FL30PXI、FT30PXII の8車種 小型特殊自動車：FL15PX、FT09PX、FT10PX、FT14PX、FT15PX、FT18PX、FT20PX、FL25PX、FT20PX、FT25PX、FT30PX、FL10PXI、FL15PXI、FL18PXI、FL20PXI、FL20PXI、FL25PXI、FL30PXI、FT09PXI、FT15PXII、FT18PXII、FT20PXII、FT25PXII の23車種
型式	G1K改、G3G改、EBT-G2K改、EBT-G3G改、EBT-G3H改、SG1HL、SG1H、SG2GL、SG2G、SG3、EBT-SG1JL、EBT-SG2HL、SG3AL、EBT-SG1KT、EBT-SG2JT の15型式
対象車の含まれる車体番号	G1K-00045～G1K-01066：4台、G3G-00058～G3G-00167：4台、G2K-10028～G2K-10536：4台、G3G-10034～G3G-10263：3台、G3H-00032：1台、SG1H-00011～SG1H-00235：74台、SG2G-00031～SG2G-00151：62台、SG3-00012：1台、SG1J-10014～SG1J-10244：81台、SG2H-10011～SG2H-10139：73台、SG3A-10011～SG3A-10016：3台、SG1K-00016～SG1K-00033：9台、SG2J-00011～SG2J-00015：2台
製作出荷期間	平成17年11月28日～平成27年3月6日
対象車(車検車)の台数	321台
不具合の部位(部品名)	燃料装置(LPGタンクブラケット)
不具合内容及び、原因	LPGタンクブラケットの設計が不適切なため、LPGタンクの点検等を行う際、ノブ付ボルトを回して当該ブラケットを横に展開すると、片側の後部反射器が隠れることがあります。そのため、保安基準に適合しない。
改善措置の内容	全車両、LPGタンクブラケットの固定ボルトを対策品に交換します。
改修作業時間	約30分
お客様へのお願い	是正の準備が出来次第、弊社各販売店よりご連絡をさせていただきますので、暫くお待ちくださいます様、お願い申し上げます。

改善箇所説明図


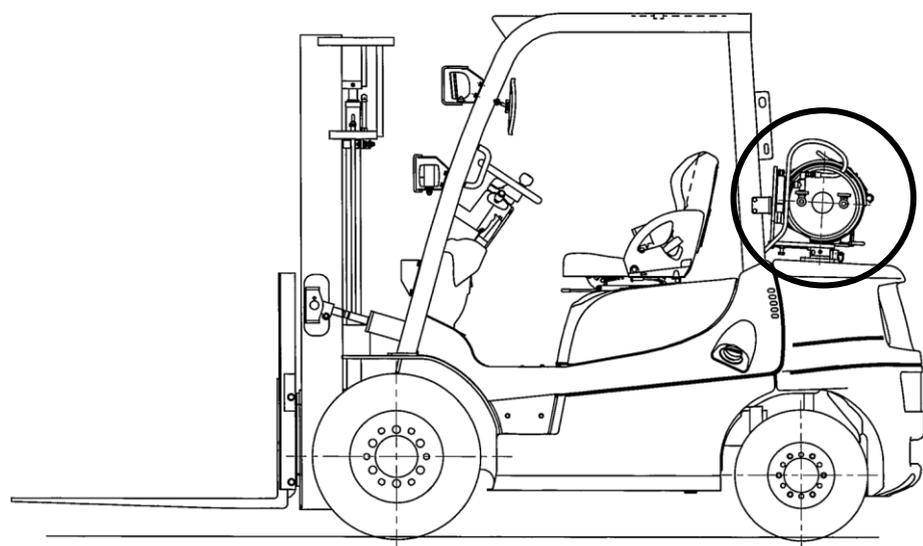


基準不適合箇所

スイング式LPGタンクブラケットの固定ボルト

改善前
ノブ付ボルト

改善後
六角穴付ボルト

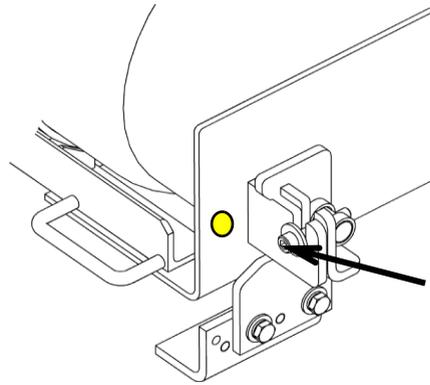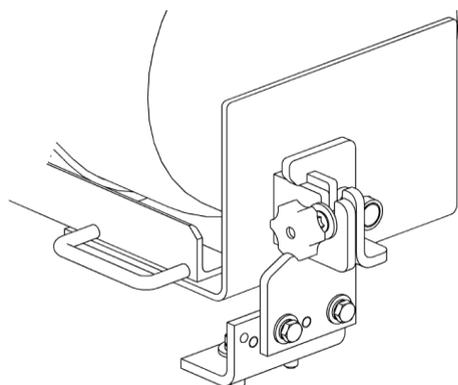

交換部品。

識別：LPGタンクブラケットに黄色ペンキでマーキングする

本リコール措置に関するお問い合わせ先

住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社
品質保証部
電話番号：0562-48-5275 (直通)
営業時間：月曜日～金曜日 (祝日、お盆、年末年始を除く)
9:00～12:00、12:45～16:45